

541776000

Wassereintritt im Kofferraum

E36 /ROADST

Beanstandung: Z3: Wassereintritt im Kofferraum. Bordwerkzeug oxidiert.

Ursache: Durch temperaturbedingte Längenänderung der Verdeckabdichtleiste im Verdeckkasten kann es nach einigen Sommer-/Winterzyklen zu Undichtigkeiten kommen.l

Maßnahme: Serie:
Prozeßoptimierung ab KW 4/1997.
Serieneinsatz eines besseren Dichtmaterials ab KW 4/1997. Serieneinsatz einer eingeklebten Gummiprofilrinne unterhalb der Verdeckabdichtleiste ab Januar 1999.

Kundendienst:
Im Kundenbeanstandungsfall ist eine selbstklebende Gummiprofilrinne, unmittelbar unterhalb der Verdeckabdichtleiste anzukleben. Durch die Gummiprofilrinne wird Tropfwasser aufgefangen und über Wasserablaufschläuche abgeleitet.

Vorgehensweise:

1. Innenverkleidung des Verdeckkastens entfernen.
2. Lackiertes Verdeckkastenblech, ca. 2 Finger breit , unmittelbar unterhalb der schwarzen Verdeckabdichtleiste mit geeignetem Reinigungsmittel (z.B. Nitroverdünnung TN 81 22 9 400 909) entfetten.
3. Selbstklebende Gummiprofilrinne auf das lackierte Verdeckkastenblech kleben.
 - Gummiprofilrinnen unmittelbar unter die schwarze Verdeckabdichtung ankleben.
 - Von der Mitte nach außen ankleben. Der blaue Punkt auf der Gummiprofilrinne muß mit der mittleren Schraube im Verdeckkasten übereinstimmen.
4. Die beiden äußeren Gummiablaufschläuche werden durch die vorhandenen Karosserieöffnungen im Verdeckkasten gesteckt.
 - Beide vorhandenen Gummistopfen im Verdeckkasten entfernen.
 - Beide Wasserablaufschläuche mit den Gummitüllen in die Karosserieöffnungen stecken. Beachte ! Der runde Ablaufschlauch muß durch eine 2. nicht sichtbare innenliegende Karosseriebohrung gesteckt werden. Die Gummitülle des Ablaufschlauches muß ohne Widerstand das Karosserieloch erreichen.
Hinweis: Die Wasserablaufschläuche dürfen weder geknickt, noch gequetscht verlegt werden !
5. Innenverkleidung des Verdeckkastens montieren.

Teile:

Gummiprofilrinne: TN 51 71 8 411 914

Abrechnung:

Die Abwicklung und Abrechnung hat unter Beachtung der gültigen Gewährleistungsbestimmungen zu erfolgen.

Befundnummer: 54 31 92 48 00

Diese Befundnummer ist nicht im offiziellen Befundnummernkatalog, aber im System angelegt. Somit ist eine Gewährleistungsabrechnung möglich.

Gummiprofilleiste im Verdeckkasten montieren:

Arbeitsnummer: 00 51 326 - Hauptarbeit

Arbeitswert: 8 AW

Arbeitsnummer: 00 51 913 - Verbundarbeit

Arbeitswert: 7 AW

GW-Art: 1

GW-Stufe 1 (innerhalb Fahrzeug-GW) 2 (außerhalb Fahrzeug-GW)

Die Abrechnung ist befristet bis Dezember 1999.

Hinweis: Es darf nur eine der vorgenannten Arbeitsnummern zur Abrechnung gelangen.