



Bei einigen Fahrzeugen kann es vorkommen, daß sich das EH-Verdeck nicht öffnen läßt, bzw. beim Schließen des Verdecks schlägt der 1. Spiegel auf den Frontscheibenrahmen auf. ◀

Ursache:

Das Setzverhalten des Verdeckgestänges, der Spannbänder und des Bezugs kann dazu führen, daß der 1. Spiegel nicht selbstständig hochgehalten wird.

Abhilfemaßnahmen:

Verdeckgestänge vorsichtig nachrichten, dazu ist eine Längenänderung an den beiden stark gebogenen Spannbügeln (Steuerlenker), die zwischen dem 2. Spiegel und dem Verdeckhauptlager verlaufen, durch vorsichtiges Nachrichten vorzunehmen.

Hilfsmittel:

Einstellkeil Nr. 009 314, bzw. ein Holzstück mit ca. 150 mm Länge.

Vorgehensweise:

- Hydraulikanlage drucklos halten (entkoppeln), dazu die Sechskantschraube am Hydroaggregat nach links drehen.
- Verdeck soweit aus dem Verdeckkasten anheben, bis der Einstellkeil, bzw. das Holzstück als Gegenlager unter den stark gebogenen Spannbügel gestellt werden kann.
- Verdeck mit größter Vorsicht leicht nach unten drücken. Dadurch wird der Steuerlenker aufgebogen und etwas länger. Diese Vorgehensweise gilt für den linken und rechten Steuerlenker.



Steuerlenker nicht zu stark deformieren „Beschädigungsgefahr“ ◀

- Hydraulikanlage einkoppeln, dazu die Sechskantschraube am Hydroaggregat nach rechts drehen.
- Funktionskontrolle durchführen.