

Verdeck nicht wasserdicht

E36 / Z3

Beanstandung: Wasser dringt zwischen Verdeck und Türscheibe ins Fahrzeuginnere.

Ursache: Die Zuordnung Verdeckrahmendichtung zur Türscheibe ist nicht korrekt.

Vorgehensweise: Bei o.g. Beanstandung bitte wie folgt vorgehen:

- a) Undichtigkeiten zwischen Verdeckrahmendichtung und Türscheibe.
 - Türscheiben-Höheneinstellung prüfen, ggf. korrigieren. Höhe und Anpreßdruck sind über die Einstellschrauben an der Türe unten zu korrigieren (siehe Abbildung, Position (1)).
 - Verdeckrahmendichtungen neu positionieren. Gegebenenfalls können zwischen Schiene und Verdeckrahmen Beilagscheiben untergelegt werden (siehe Abbildung, Position (2)).
- b) Undichtigkeiten am Windlauf oben.
 - Dichtung mit Terostat unterfüttern (siehe Abbildung, Position (3)).
 - Nachspannen der Verdeckverriegelungshaken.
 - Alle Verdeckdichtungen unbedingt mit Gummipflegemittel einfetten.

